



Mobile Media Solutions

Uppdateringsguide för Bluetooth®- mjukvara



ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.

1-1-8 Nishi Gotanda,
Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0031, Japan
Phone 03-5496-8231

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.

19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.

7300 Warden Ave., Suite 203, Markham,
Ontario L3R 9Z6, Canada
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LIMITED

161-165 Princes Highway,
Hallam Victoria 3803 Australia
Phone 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,
80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.

Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

Introduktion

Denna guidebok beskriver uppdatering av blåtandsmjukvara. Detta är nödvändigt för att uppdatera kompatibiliteten med nya telefoner. Läs igenom varningar och tillvägagångssätt noga innan du uppdaterar.

Varning

- Mukvaran varierar beroende på modell. Konfirmera mjukvaran före uppdatering.
- Uppdatering kräver en dator med blåtandsmöjlighet.
- Uppdatera inte blåtanden när du kör.
- Stäng inte av tändningen på fordonet eller din huvudenhet när du gör uppdateringen. Uppdateringen kommer inte ske korrekt och enheten kan då bli obrukbar.
- Uppdatering resulterar i att all användarinformation raderas: Inställningar, parade telefoner, och kontakter.

Bekräftade datakonfigurationer

Operativsystem

- Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2
- Microsoft Windows Vista Home Premium
- Microsoft Windows Vista Business

Testade datakonfigurationer

Intel Celeron M CPU
410 @ 1.46GHz
1.46GHz, 504MB RAM
OS: Windows XP SP2
Stack: WIDCOMM 5.1.0.4200

Intel Core 2 Duo CPU
T7100 @ 1.80GHz
1.79GHz, 984MB RAM
OS: Windows XP SP2
Stack: WIDCOMM 5.1.0.1700

Intel Core 2 Duo CPU
T7100 @ 1.80GHz
1.80GHz, 2039MB RAM
OS: Windows Vista Business
Stack: Microsoft 6.0.6000.16398

Intel Celeron CPU
1066MHz
1.06GHz, 240MB RAM
OS: Windows XP SP2
Stack: WIDCOMM 5.1.0.3300


Intel Celeron M CPU
410 @ 1.46GHz
1.46GHz, 504MB RAM
OS: Windows XP SP2
Stack: Microsoft 5.1.2600.2180

Intel Core 2 Duo CPU
T7100 @ 1.80GHz
1.80GHz, 2039MB RAM
OS: Windows Vista Business
Stack: Microsoft 6.0.6000.16682

Installation för Bluetooth-mjukvaruuppdateringsverktyget


1

Öppna **“setup.exe”** och följ instruktionerna på skärmen. Klicka sedan på **“Next >”**.

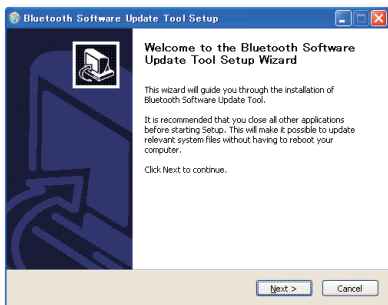


2

Klicka på **“Next >”** när följande fönster visas.

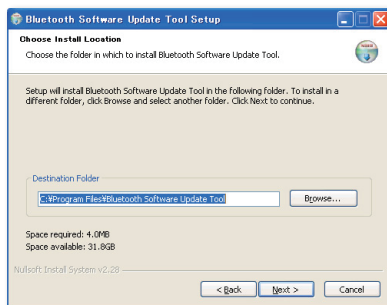


3

Välj mappen där du vill installera uppdateringsverktyget, klicka sedan på **“Next >”**. Välj **“Start Meny”**-mappen i vilken du vill skapa en genväg för uppdateringsverktyget och klicka **“Install”**, eller klicka enbart på **“Install”** om de förinställda direktiven är ok.

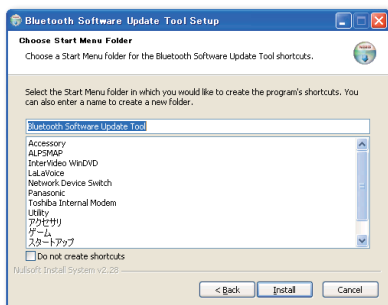

4

När installationen är färdig kommer nästa fönster upp. Klicka på **“Finish”**. Ditt uppdateringsverktyg är nu installerat och färdigt att använda.

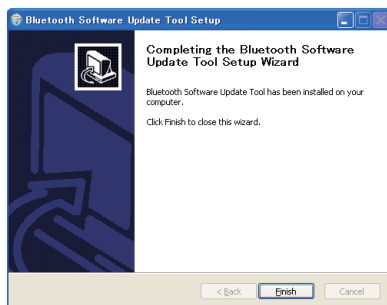

Uppdatering Bluetooth-mjukvara

- 1** Förbered för Bluetooth-uppdatering.
 - Parkera fordonet på en säker plats.
 - Stäng av motorn.
- 2** Starta tändningen på bilen och starta huvudenheten.
- 3** Ställ in Bluetooth-kommunikationen med PC:n, men starta inte uppdateringsverktyget.

För KCE-400BT, iXA-W407

Fortsätt till nästa steg.

För CDE-103/-104

- 1.** Para ihop Alpine-enheten och datorn. För parningsdetaljer konsultera Bluetooth-enhetens manual.
- 2.** Slå in enhetens PIN-kod "0000". Om parningen lyckats kommer enhetsnamnet samt "CONNECTED" visas i displayen.
- 3.** Stoppa all blåtandskommunikation med enheten, förutom parning.


- 4** Före du startar mjukvaruuppdateringen konfirmera nuvarande mjukvaruversion. Proceduren beskrivs i manualen till din Alpine Bluetooth-enhet.



- 5 Aktivera “FW UPDATE” i setup-meny på din huvudenhet för att starta uppdateringen. Proceduren finns beskriven i huvudenhetens manual.



- 6 När du kommit såhär långt går du tillbaka till din dator. Gå till startmenyn och välj “Bluetooth Software Update Tool”. Fönstret till höger kommer fram när verktyget startas. Klicka på “Next >”. På skärmen syns nu ett fönster med alla tillgängliga Bluetooth-uppdateringar.

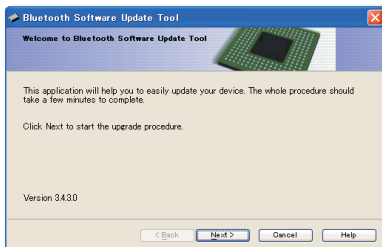

- 7 Väl rätt typ och klicka på “Next >”.


Typ A : Använd ej

Typ B : för CDE-103, CDE-104


Typ C : Använd ej

Typ D : för KCE-400BT, iXA-W407

Typ E : Använd ej


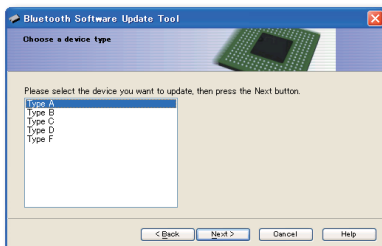


- 8 Välj den överensstämmande filen för uppdatering och klicka “Next >”.


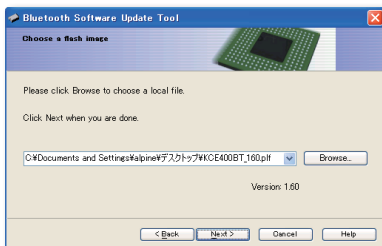


9

Om allt är ok visas fönstret till vänster. Om ingen blåtandsmodul är kopplad till datorn eller om det är problem med blåtandsenhetens drivrutiner, visas fönstret till höger.

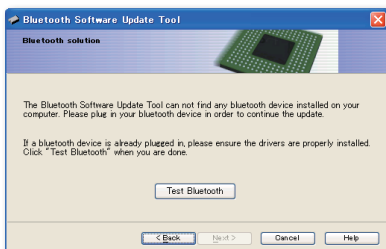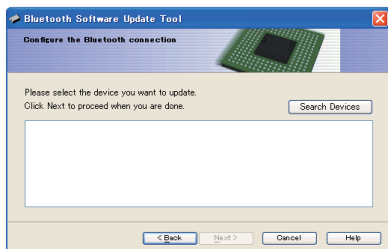


Om problemen fortsätter efter du har klickat "Test Bluetooth" kommer popup-fönstret till vänster upp. Om problemet är löst efter du har klickat på "Test Bluetooth" visas popup-fönstret till höger. Om så är fallet klicka "Next >" och fönstret ovan kommer fram.

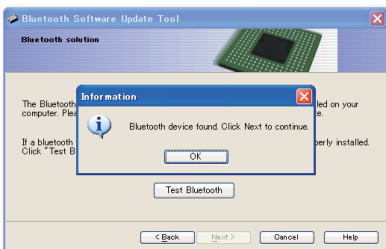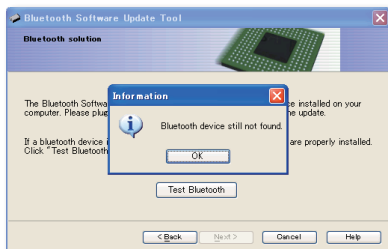


10

När du har kommit fram till fönstret till höger, välj "Search Devices" och uppdateringsverktyget börjar söka efter tillgängliga blåtandsenheter.

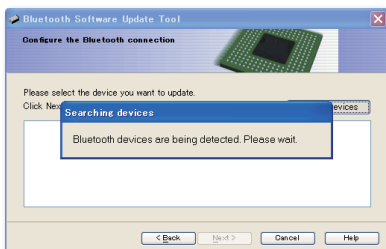


- 11 När sökningen är färdig, visas de tillgängliga enheterna i ett fönster som det till höger. Välj din Alpine-blåtandsenhet och klicka på "Next >".

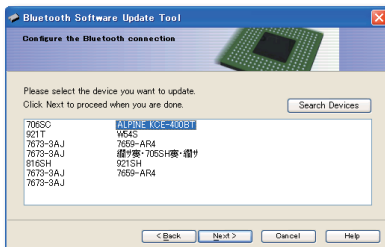

12

För KCE-400BT, IXA-W407


Innan uppdateringen startar kommer uppdateringsverktyget efterfråga parning med Alpine-blåtandsenheten. Slå in PIN-koden "0000".

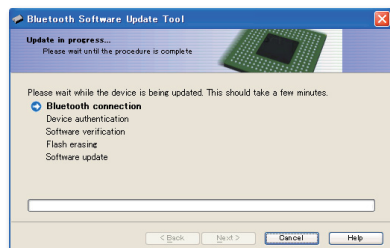


För CDE-103 /-104

Gå vidare till nästa steg.

- 13 Uppdateringen startar med att blåtandsmjukvaran sänder till Alpine-blåtandsenheten.

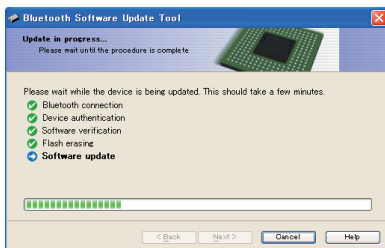

- 14 När det stoppar kommer detta fönster fram. Klicka på **“Finish”**. Meddelandet **“FIRMWARE UPDATE END PLEASE PUSH ANY BUTTON”** visas i huvudenhetens display, tryck på valfri knapp på huvudenheten för att avsluta mjukvaruuppdateringsläget.

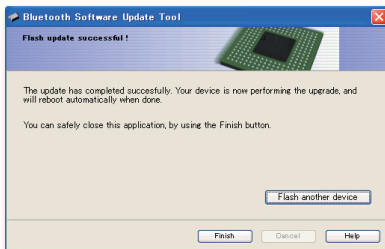

- 15 Stäng av tändningen för att slutföra på KCE-400BT, iXA-W407 och tryck RESET på CDE-103/104 (denna procedur finns beskriven i huvudenhetens manual) Klla mjukvaruversion igen för att försäkra att uppdateringen lyckades. När mjukvaruversion **“000”** visas stäng av och sätt på tändningen för att konfirmera uppdatering.



Felmeddelande

Uppdateringssituation	Felmeddelande	Action
Blåtandsanslutning	Kommunikation med enhet kunde ej uppnås.	Kan inte kommunicera mellan PC och Alpine blåtandsenhet, eller så fungerar inte Alpines blåtandsenhet. <ul style="list-style-type: none"> • Konfirmera blåtandsenhet på din PC, eller stäng av/sätt på strömmen på enheten.
Enhetsauktorisering	Den valda filen är korrupt eller felaktig. Var vänlig hämta rätt version och kolla hemsidan, försök igen.	Fel mjukvara vald för uppdatering. • Konsultera hemsidan och hämta den rätta mjukvaran som fungerar med din Alpine-enhet.
	Enheten kunde inte auktoriseras. Se till att enheten är igång och se över anslutningen.	Alpine blåtandsenhet kan inte auktoriseras. <ul style="list-style-type: none"> • Se till att din Alpine blåtandsenhet är vald som mål för uppdateringen. • Se över anslutningen till din Alpine blåtandsenhet
Mjukvaruverifiering	Informationszon kunde inte hämtas.	Detta meddelande kommer fram när Alpines blåtandsenhets mjukvara inte kan uppdateras. <ul style="list-style-type: none"> • Testa att stänga av/sätta din enhet. • Om situationen förblir oförändrad var god kontakta din lokala återförsäljare.
Minnesradering	Uppdateringsläget kunde inte förvaltas. Var god försök igen.	Detta meddelande visas när fel mjukvara är vald (t ex Typ-A för KCE-400BT, iXA-W407) • Välj rätt mjukvara. <ul style="list-style-type: none"> • När detta fel inträffar på CDE-103/104, var god stäng av enheten med tändningen och starta den igen.
	Ett fel uppstod udner minnesrensningen. Var god försök igen.	Ett fel uppstod som itne finns listat ovan. <ul style="list-style-type: none"> • Testa mjukvaruuppdateringen en gång till från steg 1.
Mjukvara uppdateras	Informationszonen kunde inte ändras. Var god försök igen.	Fel på mjukvaruuppdateringen av den nya versionen. <ul style="list-style-type: none"> • Testa mjukvaruuppdateringen en gång till från steg 1.
	Inget felmeddelande visas.	Vid visning av ny mjukvaruversion har inget förändrats. <ul style="list-style-type: none"> • Konfirmera mjukvaruversion och testa mjukvaruuppdatering en gång till från steg 1.